# ETC-F100 常见故障排查

故障现象

故障一:上下限位报警问题

故障处理方法

- 1. 检查限位线供电 24V, 0V 与 F100 供电是 否接入同一个开关电源上:
- 2. 限位开关 24V 和 0V 供电是否有 24V 电压; 3.限位信号 UP 和 DW 正常是低电平常闭型, 用万用表测量 UP 和 DW 分别与 24V 之间的电压是否为 24V, 不为 24V 说明切割头限位损坏或者编码器线缆问题,
- **4.**编码器线缆损坏,需要测量限位开关线缆导 通性确认;
- 5.判断是否是 F100 上 DI6 和 DI7 限位引脚损坏导致的报警可以直接给 DI6 和 DI7 接入 OV,如果还有限位报警说明 F100 损坏;



6.F100 后背 CON4 插头松动导致接触不良; 7.F100 本身程序问题,在【高级设置】中的 【重新启动】里面恢复出厂设置;



## 故障现象

## 故障处理方法

故障二:超出行程报警

1. 最大正焦和最大负焦设置是否合理;



2.观察刻度盘指针是否超过刻度极限;



## 故障现象

## 故障三:刻度盘指针超过极限

## 故障处理方法

1.观察刻度盘指针超过正极限,在驱动器没有报警情况下,在 F100 面板上面按下键脱离限位,同理指针超过负极限 F100 面板按上键脱离限位;

2.如果切割头超过限位极限卡死,就需要驱动器断电,用 5mm 内六角打开切割头下方堵头,然后将内六角插入手动正反转脱离限位,如图:




## 故障现象

#### 故障处理方法

故障五: F100 回零完成后在+10 的坐标

1. 观察 F100 界面上左上角显示【调焦中】, 电压 V 值为 0,回零完成就会停在+10 刻度这 个属于正常,如需回零对应码盘指针 0 刻度, 需要在回零操作前断开调焦使能信号 DI5 在 回零,回零完成在给调焦使能信号 DI5;

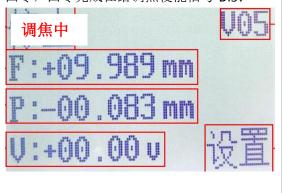

#### 故障现象

#### 故障处理方法

故障六:设置的焦点电压与实际焦点刻度对 应不上 1.检查调焦使能信号 DI5 是否给的时间过短 导致变焦没到位:

2.0 到 10V 电压对应切割头行程不对, BMH111 切割头 0V 对应+10 刻度, 5V 对应 0 刻度, 10V 对应-10 刻度, BMH114 切割头 0V 对应+15 刻度, 4.286V 对应 0 刻度, 10V 对应 -20 刻度;

#### 故障现象

#### 故障处理方法

故障七: F100 面板上按上下键点动切割头镜 筒可动作,界面 P 值无反馈

1. 请检查驱动器参数 Pn000 为 00A0;



修改步骤: 1.先按最左边按钮 MODE/SET 两 次, 2.按最右边按钮 DATA 键 1 秒钟松开, 3.在按一下 DATA 按钮, 光标在中间向下的按 钮下面闪烁,按上键修改参数为 A,在次按 DATA 键 1 秒钟参数即可保存, 断电重启即可

#### 故障现象

## 故障处理方法

故障八: 调焦时界面电压 V 值波动大


- 1. 调焦驱动器有干扰造成,需要将驱动器供 电加入一个滤波器;
- 2. 用万用表测量上位机输出的模拟电压是 否有波动;
- 3. 上位机模拟量输出口到 F100 接线需要用 带屏蔽线缆
- 4. F100 故障需更换

#### 故障现象

#### 故障处理方法

故障九:输入模拟电压给 F100,调焦不动作

- 1. 确认 F100 界面左上角是否显示【调焦中】 字样;
- 2. 检查 F100 界面中电压 V 值是否跟输入电 压一致;

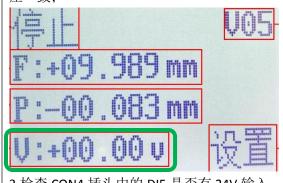

3.检查 CON4 插头中的 DI5 是否有 24V 输入

## 故障现象

## 故障处理方法

故障十: F100 配合川伺服,上电往一个方向 跑

- 1. 检查驱动器参数 P05.04 设为 0, P05.05 设置为 2;
- 2. F100 电源地和调焦模拟地都要接地,然后做一次伺服标定即可;
- 3. 设置,标定选择,选择伺服标定即可

